
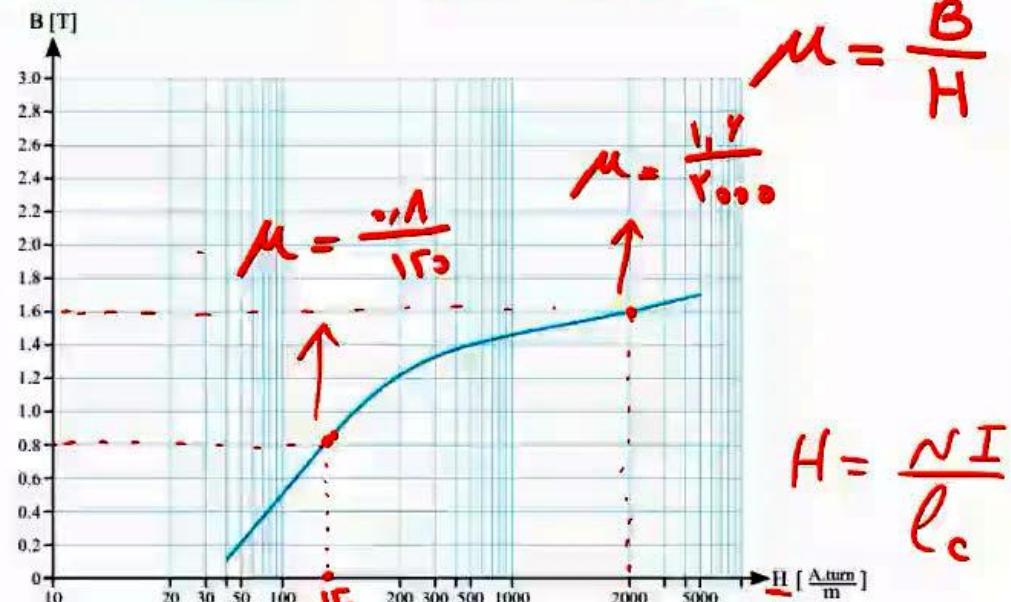



ضریب نفوذ سیم پیچ با هسته فرومغناطیس

- منحنی چگالی شار بر حسب شدت میدان مغناطیسی را منحنی مغناطیسی می‌گویند.

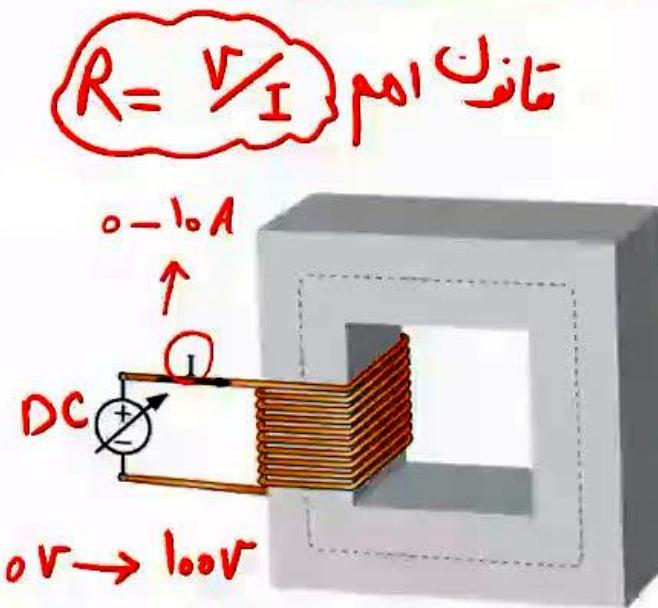

ضریب نفوذ سیم پیچ با هسته فرومغناطیسی

- در هر نقطه نسبت چگالی شار به شدت میدان برابر ضریب نفوذ مغناطیسی است.

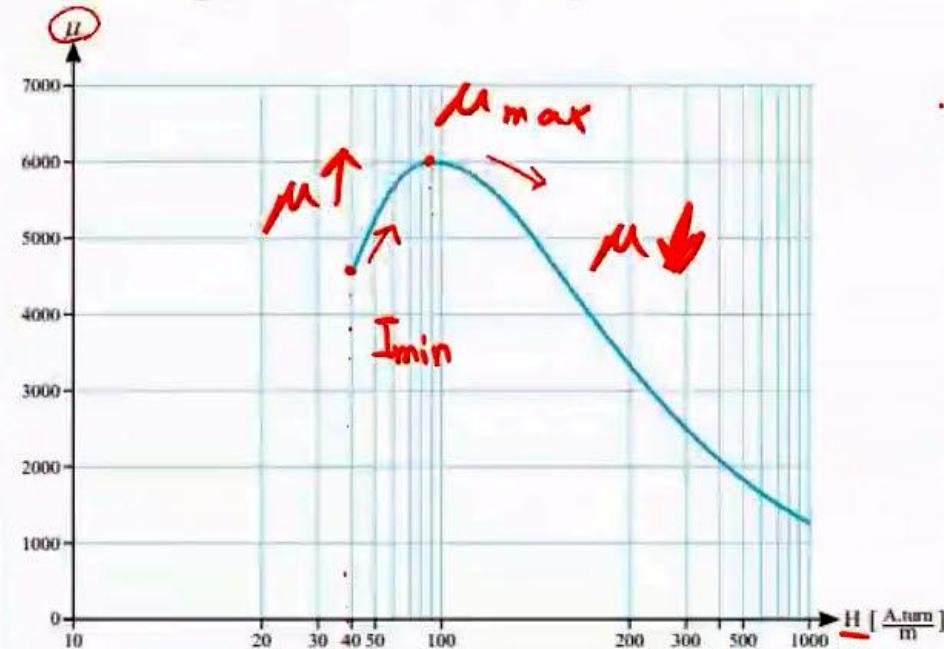

- ضریب نفوذ یک پارامتر متغیر است.

ضریب نفوذ سیم پیچ با هسته فرومغناطیس


- متداول‌ترین مواد فرمغناطیس معمولاً از آهن و آلیاژهای آهن و کبالت، تنگستن، نیکل و فلزات دیگر ساخته می‌شوند و با نام‌های تجاری فولاد الکتریکی عرضه می‌شوند.



ضریب نفوذ سیم پیچ با هسته فرومغناطیس

- **فولاد الکتریکی M-5** ماده فرومغناطیس متداولی است که در ساخت ماشین‌های


الکتریکی به کار می‌رود.

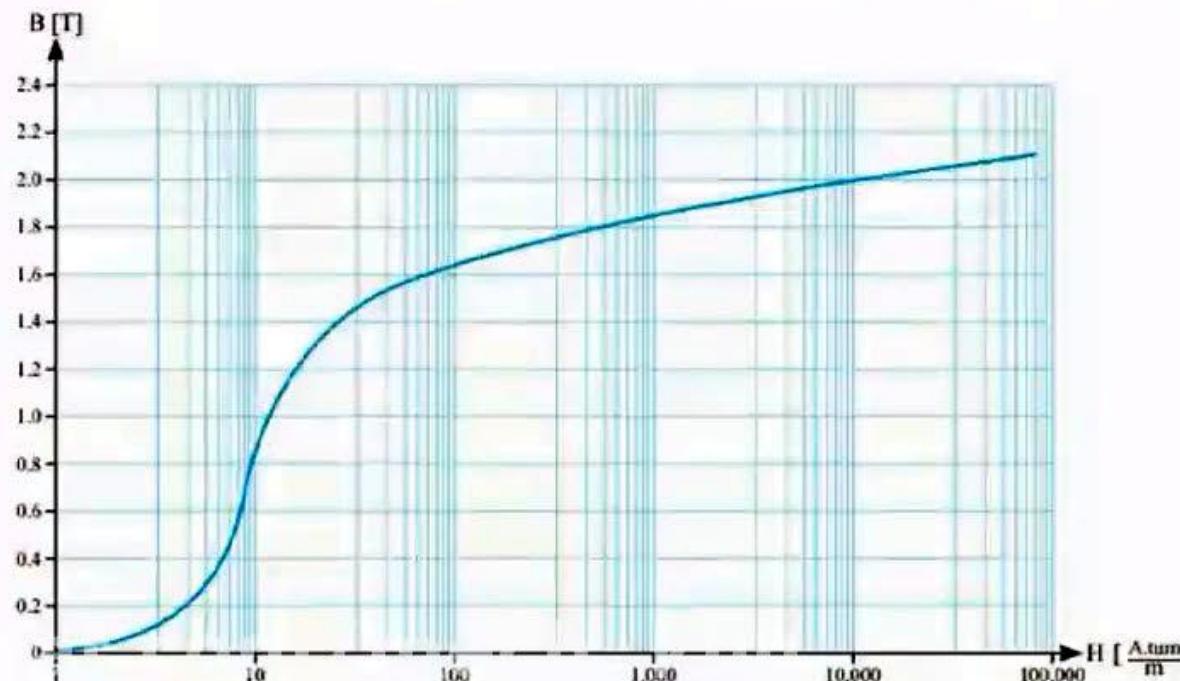

مثال


- یک سیم پیچ ۲۰۰ حلقه‌ای حامل جریان ۱ آمپر بر روی هسته آهنی با منحنی مغناطیسی شکل زیر قرار گرفته است. طول متوسط هسته ۱۰ سانتی متر است.

چگالی شار مغناطیسی چند گاوس است؟

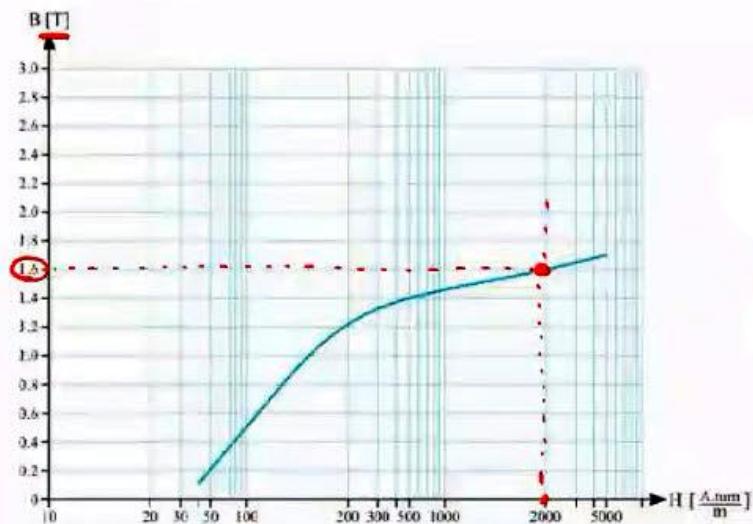

مثال

- یک سیم پیچ ۲۰۰ حلقه‌ای حامل جریان ۱ آمپر بر روی هسته آهنی با منحنی مغناطیسی شکل زیر قرار گرفته است. طول متوسط هسته ۱۰ سانتی متر است.

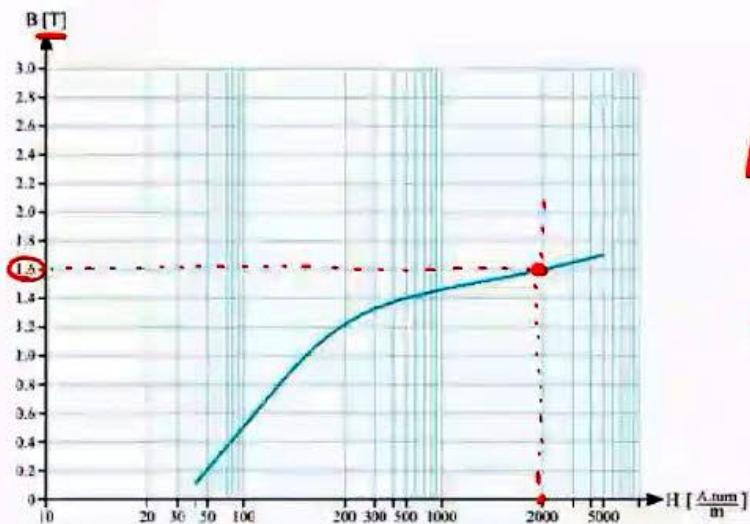


چگالی شار مغناطیسی چند گاووس است؟

$$H = \frac{NI}{l_c} = \frac{200 \times 1}{0.1} = 2000 \text{ A.turn/m}$$

$$B = 1.6 \text{ T} = 1.6 \times 10^4 \text{ G} = 16000 \text{ G}$$


نواحی منحنی مغناطیسی مواد فرومغناطیس

- منحنی مغناطیسی به سه ناحیه تقسیم‌بندی می‌شود:

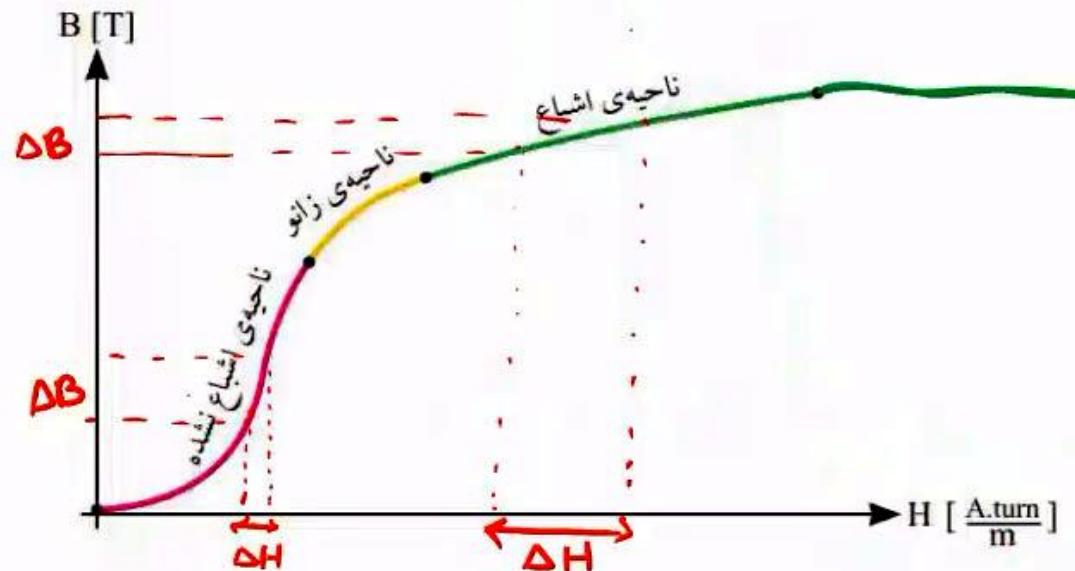



نواحی منحنی مغناطیسی مواد فرومغناطیس

• چرا این اتفاق می‌افتد؟

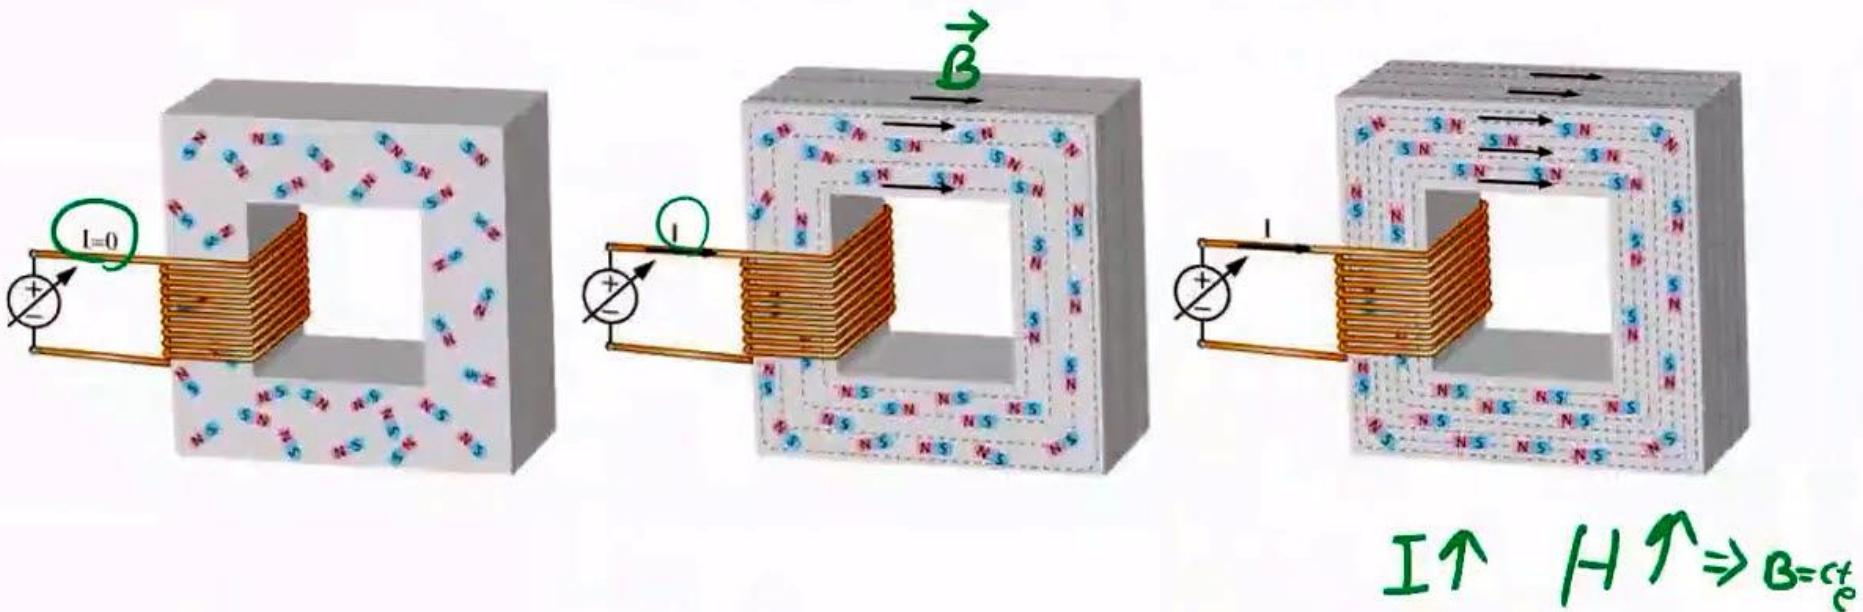

ضریب نفوذ سیم پیچ با هسته هوا در خلا

- جریان الکتریکی را به آرامی از صفر تا مقدار حد اکثر افزایش می‌دهیم.

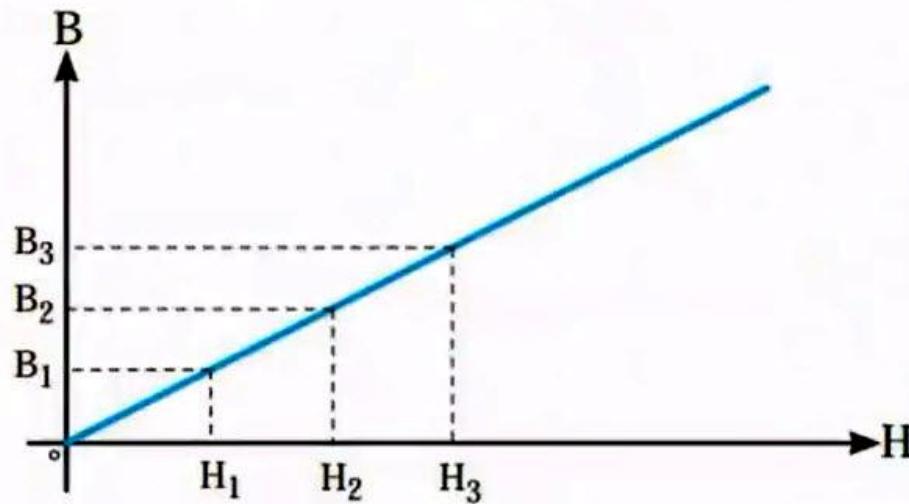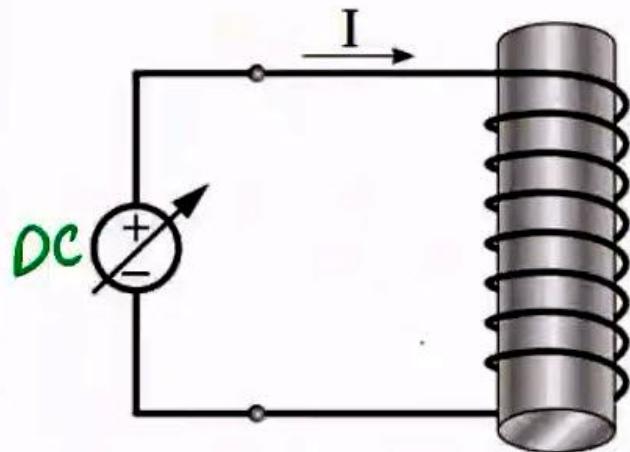

ضریب نفوذ سیم پیچ با هسته هوا در خلا

• به نسبت B به H در این شرایط ضریب نفوذ مغناطیسی خلا می‌گوییم.

• چگالی فوران مغناطیسی در خلا B .

• شدت میدان مغناطیسی در خلا H .

• ضریب نفوذ مغناطیسی خلا μ_0 .

$$\mu_0 = \frac{B_0}{H_0}$$


$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \left[\frac{wb}{A \cdot turn.m} \right]$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$\left. \begin{matrix} + \\ - \end{matrix} \right\} R$

مثال

- سیم پیچ ۱۰۰۰ دور بدون هسته با طول متوسط ۱۰ سانتی متر در خلا دارای چگالی شار مغناطیسی ۶/۰ تسل است. جریان عبوری از سیم پیچ را بدست آورید.
- اگر هسته فولاد الکتریکی M-5 استفاده شود بار دیگر جریان را محاسبه کنید.

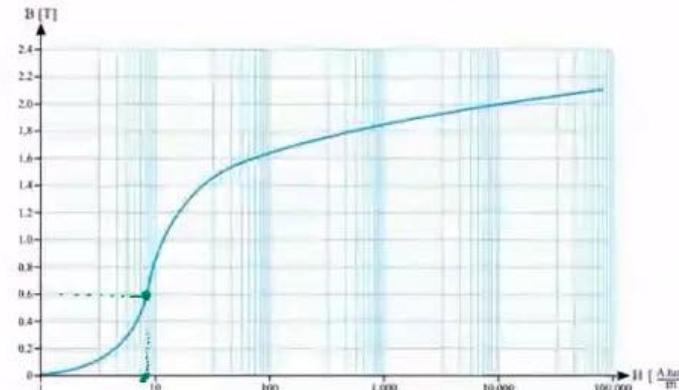

$$H = 1 \frac{A \cdot turn}{m}$$

$$B = 0,4 T \quad N = 1000 \quad l_c = 1.0 \text{ cm}$$

$$H = \frac{N I}{l_c} = \frac{1000 \times I}{0,1} = 10^4 I \quad \leftarrow$$

$$\frac{B}{H} = \mu_0 = \epsilon_0 \times 10^{-6} \Rightarrow H = \frac{0,4}{\epsilon_0 \times 10^{-6}} = \frac{4 \times 10^9}{\epsilon_0} = \frac{3 \times 10^9}{\pi}$$

$$10^4 I = \frac{3 \times 10^9}{\pi} \Rightarrow I = \frac{10^4}{\pi} = \frac{10^4}{\pi} = 10^4 \text{ A}$$

$$H = 1 = 10^4 I \Rightarrow I = 1 \times 10^{-4} \text{ A} = 100 \mu \text{A}$$


ضریب نفوذ نسبی

- برای مقایسه مواد فرومغناطیس از ضریب نفوذ خلا به عنوان معیار استفاده می‌شود.
- به نسبت **ضریب نفوذ هسته فرومغناطیس** به **ضریب نفوذ مغناطیسی خلا**، ضریب نفوذ نسبی می‌گویند.
- ضریب نفوذ نسبی واحد ندارد.
- ضریب نفوذ نسبی نشان می‌دهد که هسته فرومغناطیس چند برابر خلا نفوذ مغناطیسی دارد.

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

ضریب نفوذ نسبی

- اغلب کارخانه‌ها، برای محصولات فرومغناطیس خود منحنی ضریب نفوذ نسبی بر


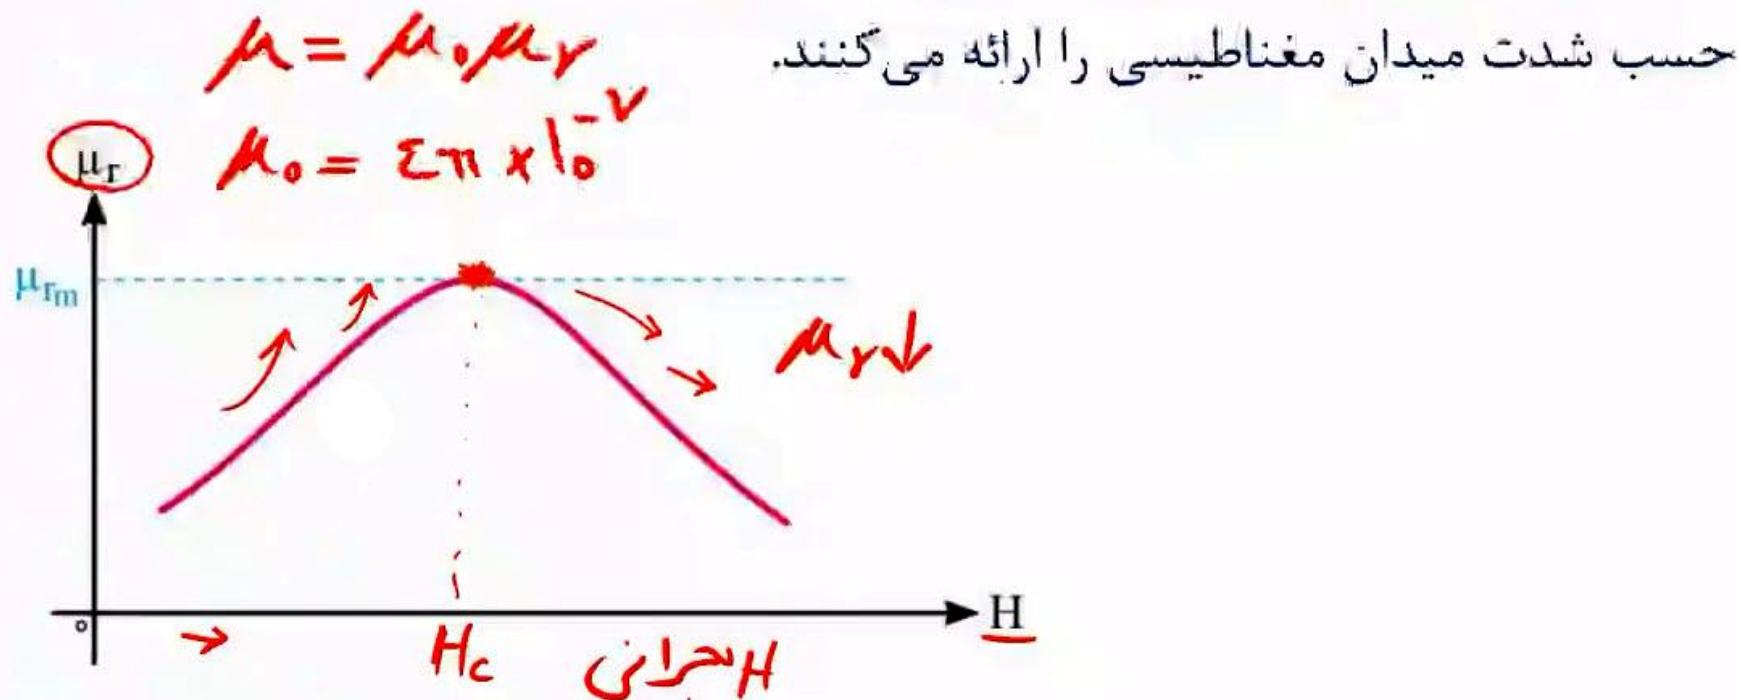


ضریب نفوذ نسبی

- ضریب نفوذ نسبی با افزایش فرکانس جریان سیم پیچ و یا افزایش دما سیم پیچ کاهش می‌یابد.
- بر اساس ضریب نفوذ نسبی مواد مغناطیسی به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:
 - دیامغناطیس
 - پارامغناطیس
 - فرومغناطیس

مثال

- ضریب نفوذ مغناطیسی هسته فولاد مورق شکل زیر را بدست آورید.

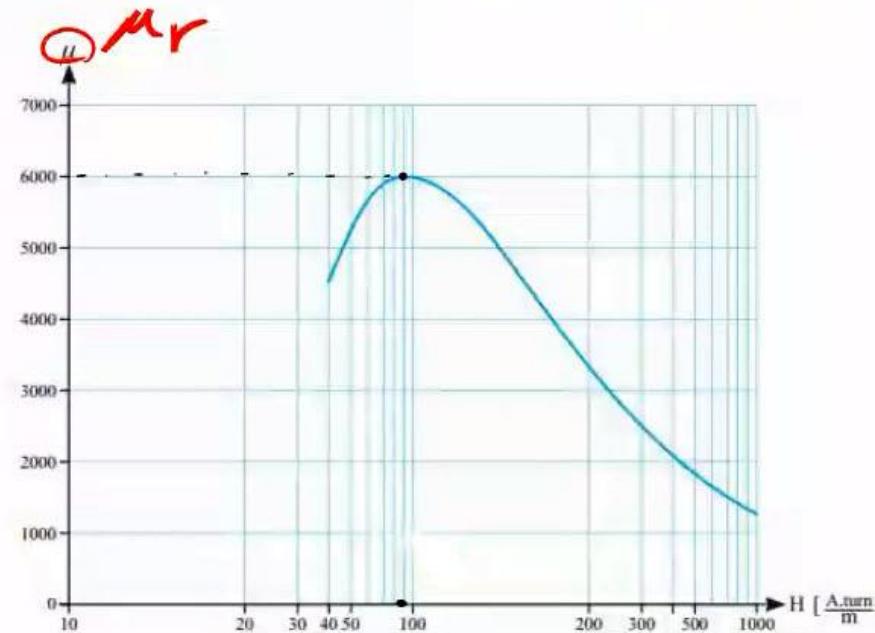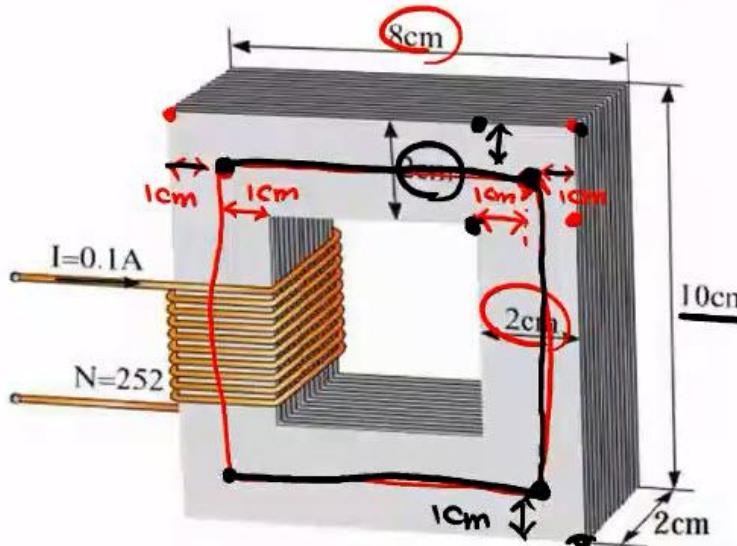

$$H = \frac{NI}{l_c}$$

$$l_c = (1 - 2 \times 1) \times 2 + (1_0 - 2 \times 1) \times 2 = 17 + 14 = 31 \text{ cm}$$

$$H = \frac{202 \times 0,1}{31 \times 1_0} = \frac{202}{31} = 9,0 \text{ A.turn/m}$$

$$\mu_r = 9000$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r = 4\pi \times 1_0^{-V} \times 9000 = 4\pi \times 1_0^{-V} \frac{wb}{A \cdot turn \cdot m}$$

مواد دیامغناطیس


$\mu_r < 1$

- ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی مواد دیامغناطیس کمی کمتر از یک می‌باشد.
- جیوه، نقره، قلع و آب از این مواد هستند.

- فوران مغناطیسی را از خود عبور نمی‌دهند.

- میدان مغناطیسی را غیر یکنواخت می‌کنند.

- از طرف میدان مغناطیسی دفع می‌شوند.

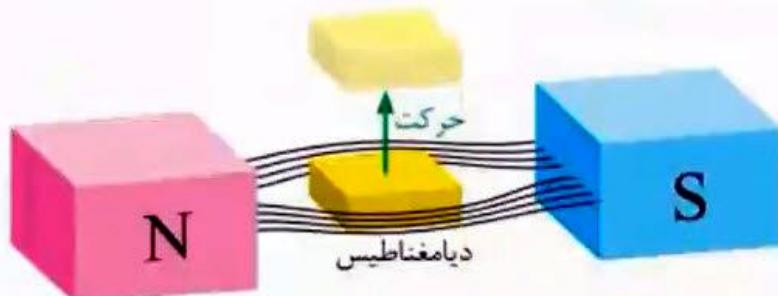


مواد پارامغناطیس

- ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی مواد پارامغناطیس کمی بیشتر از یک می‌باشد.
- **آلومینیوم، هوا و پلاتین** از این مواد هستند.

- مولکول‌های مغناطیسی آنها می‌کوشند تا در جهت میدان مغناطیسی منظم شوند.
- به طرف ناحیه قوی میدان مغناطیسی کشیده می‌شوند.

- به آهن را تبديل می‌شوند و با خروج از میدان مغناطیسی،
خاصیت آهنربایی خود را از دست می‌دهند.

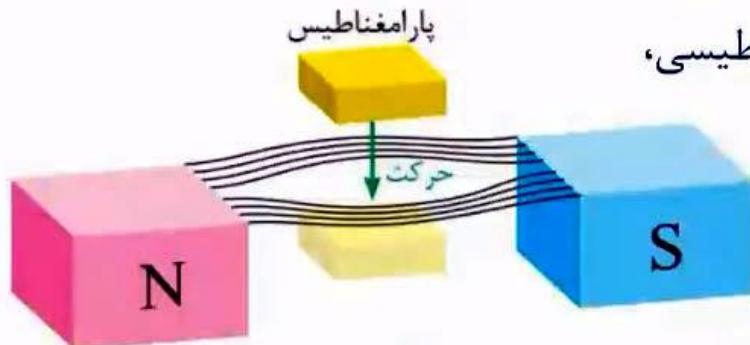

مواد فرومغناطیس

- ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی مواد فرمغناطیس بین ۲۰۰۰ تا ۸۰۰۰ هزار است.
- آهن و آلیاژهای آن جز این مواد هستند.
- مولکول‌های مغناطیسی آنها در جهت میدان مغناطیسی منظم می‌شوند و به بالاترین درجه همسویی می‌رسند.
- به طرف ناحیه قوی میدان مغناطیسی کشیده می‌شوند و جذب قطب‌ها می‌شوند.
- به آهنربا تبدیل می‌شوند و با خروج از میدان مغناطیسی، خاصیت آهنربایی خود را از دست نمی‌دهند.

مقایسه ضریب نفوذ نسبی مواد مختلف


$\mu_r = 1$

حلاً

مواد دیامغناطیس		مواد پارامغناطیس		مواد فرومغناطیس	
μ_r	ماده	μ_r	ماده	μ_r	ماده
۰/۹۹۹۷۵	جیوه	۱/۰۰۰۰۰۰۰۴ ≈ 1	<u>هوا</u>	تا ۶۰۰۰	آهن بدون آلیاز
۰/۹۹۹۹۸۱	نقره	۱/۰۰۰۰۰۰۰۳	اکسیژن	تا ۶۵۰۰	فولاد الکتریکی
۰/۹۹۹۸۸	قلع	۱/۰۰۰۰۰۵۲	آلومینیم	تا ۳۰۰۰۰۰	آهن نیکل آلیاز
۰/۸۹۹۹۱	آب	۱/۰۰۰۳۶	پلاتین	تا ۱۰۰۰۰	فریت مغناطیسی

مدارهای مغناطیسی

- مدار مغناطیسی شامل حداقل یک مسیر بسته برای عبور شار مغناطیسی است.

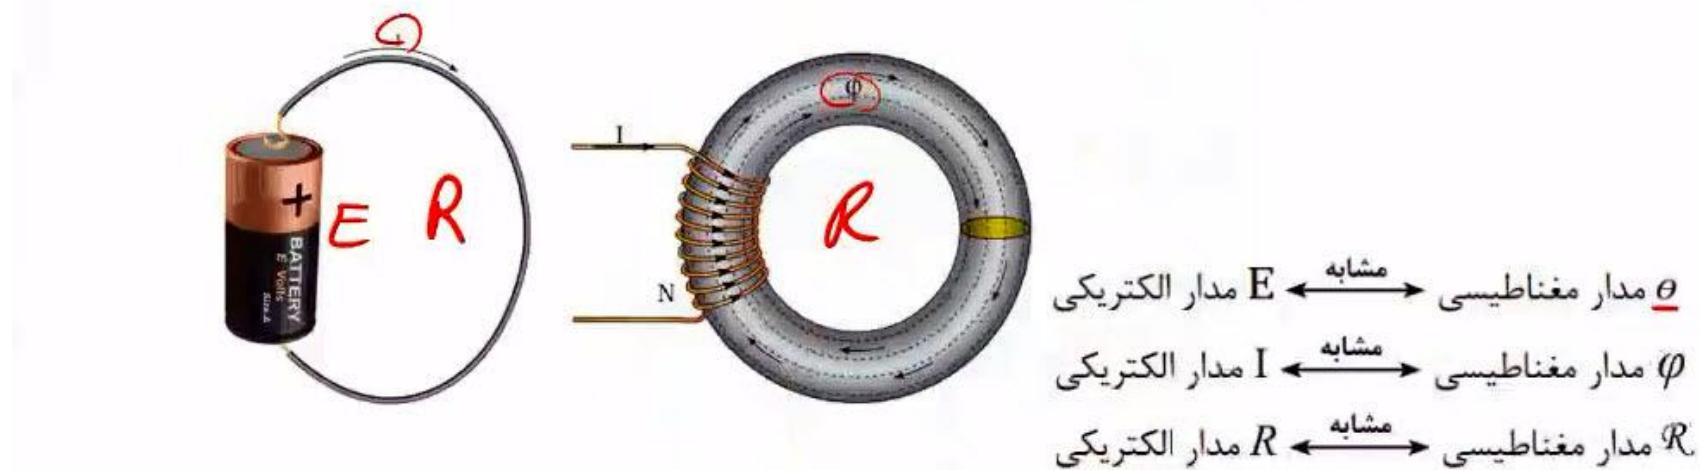

مدارهای مغناطیسی

$$R = \frac{E}{I} \quad \longleftrightarrow \quad \mathcal{R} = \frac{\theta}{\phi}$$

- قانون اهم مغناطیسی




در این رابطه:

θ نیروی محرکه مغناطیسی سیم پیچ بر حسب [A.turn]

ϕ فوران مغناطیسی هسته بر حسب [wb]


R مقاومت مغناطیسی هسته بر حسب $\left[\frac{A.turn}{wb} \right]$

مدارهای مغناطیسی

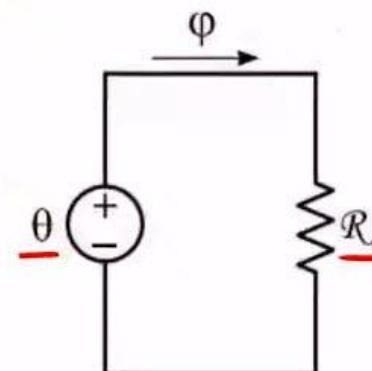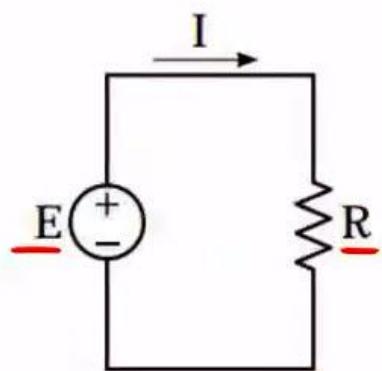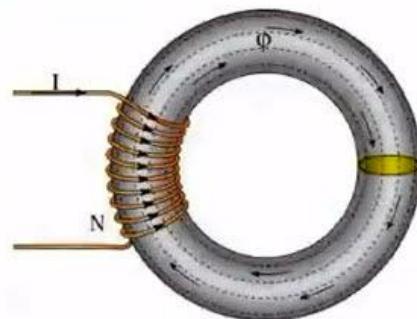


مثال

- مقاومت مغناطیسی هسته زیر را بدست آورید.

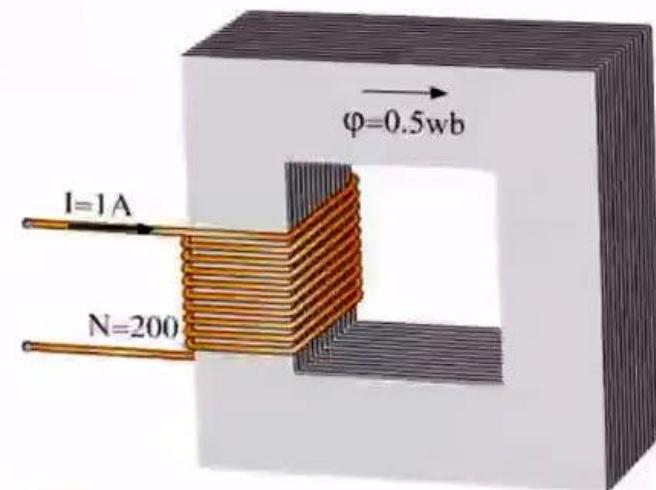

مثال

- مقاومت مغناطیسی هسته زیر را بدست آورید.

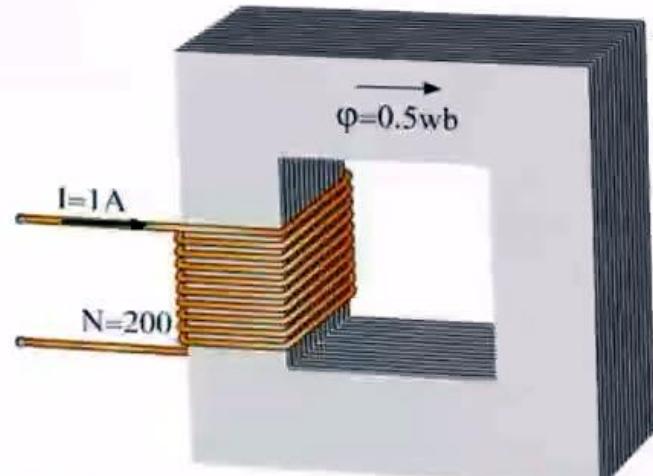

$$\varphi = \sigma \delta \text{ wb}$$

$$R = \frac{\theta}{\varphi} = \frac{NI}{\varphi} = \frac{200 \times 1}{0.5}$$

$$R = \Sigma_{00} \text{ A.turn/wb}$$

$$\frac{1}{3} R \quad R = \rho \frac{l}{A}$$

مدارهای مغناطیسی

$$B = \frac{\varphi}{A} \Rightarrow \varphi = B.A \quad \leftarrow$$

$$\mu = \frac{B}{H} \Rightarrow B = \mu H$$

$$B = \mu_0 \mu_r H$$

$$\varphi = \mu_0 \mu_r H A$$

$$R = \frac{\theta}{\varphi} \Rightarrow R = \frac{NI}{\mu_0 \mu_r H A}$$

$$H = \frac{NI}{\ell_c} \Rightarrow \underline{\ell_c} = \frac{NI}{H}$$

• محاسبه مقاومت مغناطیسی

$$R_c = \frac{\ell_c}{\mu_0 \mu_r A}$$

مدارهای مغناطیسی

- محاسبه مقاومت مغناطیسی

در این رابطه:

$$R_c = \frac{l_c}{\mu_0 \mu_r A}$$

l_c طول متوسط هسته بر حسب [m]

$$M_o = \sum \pi \times l_o^{-V} \left[\frac{wb}{A \cdot turn \cdot m} \right]$$

ضریب نفوذ مغناطیسی خلأ بر حسب μ_0

ضریب نفوذ نسبی هسته بدون واحد μ_r


سطح مقطع هسته بر حسب [m^2]

$$R \text{ مقاومت مغناطیسی هسته بر حسب } (R_o)$$
$$\left[\frac{A \cdot turn}{wb} \right]$$

مثال

- اگر شار مغناطیسی مدار زیر برابر ۴ میلی وبر باشد، جریان سیم پیچ را محاسبه کنید.


$$\pi = ۳ \quad \mu_r = ۶۰۰۰$$

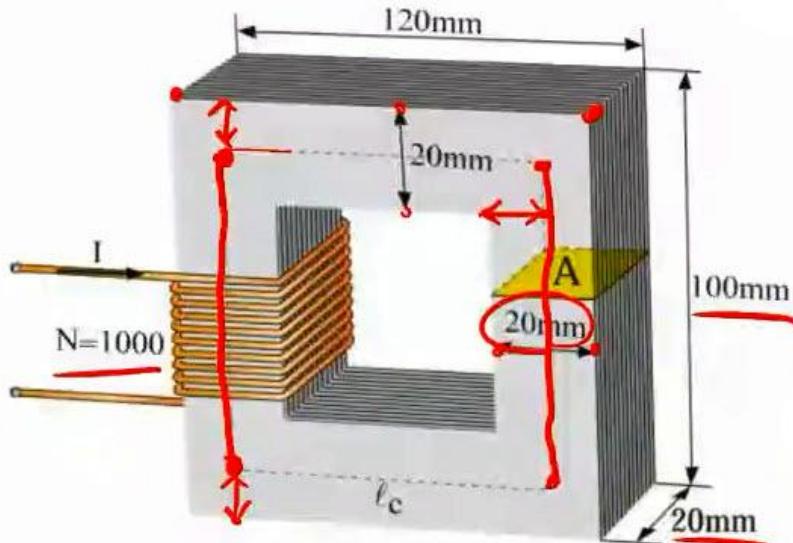

مثال

- اگر شار مغناطیسی مدار زیر برابر ۴ میلی وبر باشد، جریان سیم پیچ را محاسبه کنید.

$$\pi = 3 \quad \mu_r = 6000$$

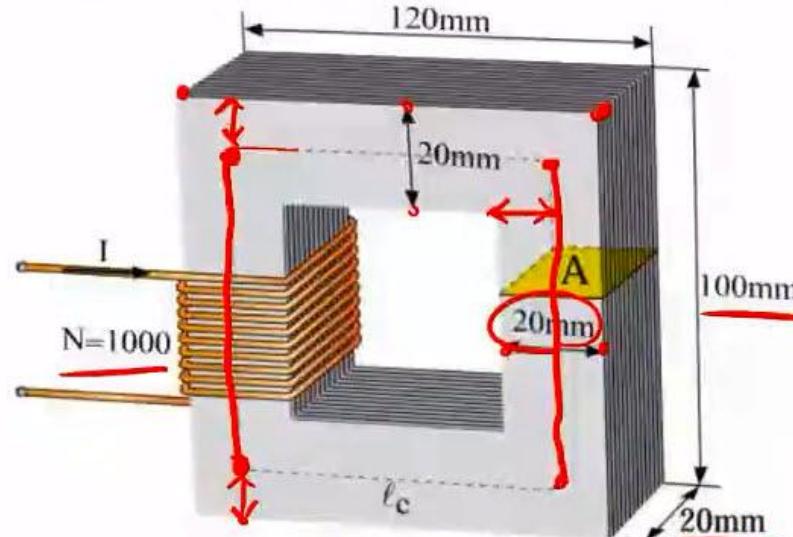

$$\varphi = \sum mwb = \sum x 10^{-3} wb$$

$$l_c = 2 \times (100 - 2 \times 10) + 2 \times (150 - 2 \times 10)$$

$$l_c = 160 + 500 = 660 mm$$

$$l_c = 0.66 m$$

$$\theta = NI \quad \left\{ \begin{array}{l} I = \varphi = \sum mwb \\ R = 1120 \times 10^3 \end{array} \right.$$

$$R = \frac{l_c}{\mu_0 \sigma r A} = \frac{0,2\pi}{8\pi \times 10^{-7} \times 9000 \times 0,02 \times 0,02}$$

$$R = \frac{0,2\pi}{12 \times 10^{-7} \times 1,8} = \frac{2\pi \times 10^0}{12 \times 1,8} = \frac{\pi \times 10^0}{1,8} = 1,8 \times 10^0$$

$$R = \frac{\theta}{\rho} = \frac{N I}{\varphi} \Rightarrow I = \frac{R \varphi}{N} = \frac{1,8 \times 10^0 \times 10^{-1}}{10}$$

$$I = \omega \times 10^{-1} = 0,1 A$$