



فصل سوم

ژنراتورهای جریان مستقیم

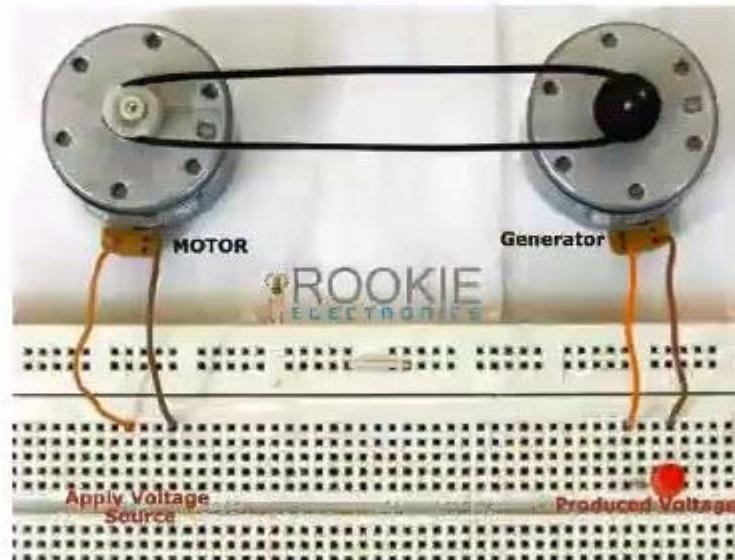

ژنراتور جریان مستقیم

- انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.

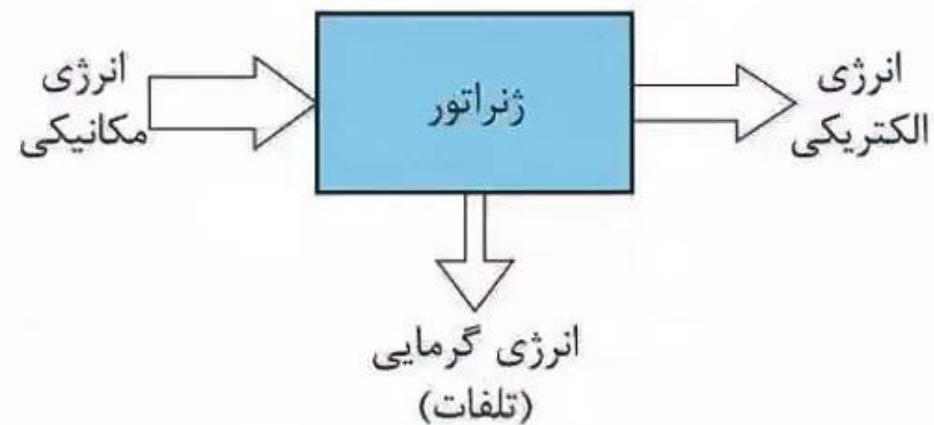

مزایای ژنراتور جریان مستقیم


- ساختار ساده
- کنترل راحت
- با تغییر چند اتصال، ژنراتور با مشخصه منحصر به فرد دیگری ایجاد می‌شود.



پخش توان و تلفات در ژنراتور جریان مستقیم


- توان مکانیکی برای چرخش روتور توسط موتور دیزلی یا بنزینی و یا هر محرک دیگری تامین می‌شود.



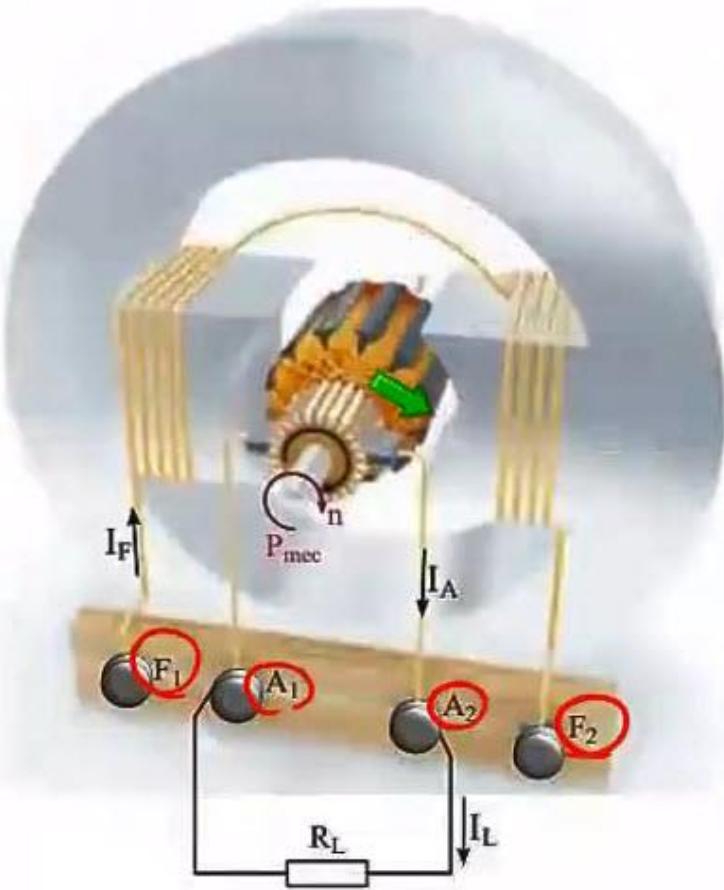

پخش توان و تلفات در ژنراتور جریان مستقیم


- بخشی از توان مکانیکی ورودی صرف **تلفات مکانیکی** می‌شود.
- تلفات مکانیکی شامل **تلفات اصطکاک مکانیکی** و **فن** است.

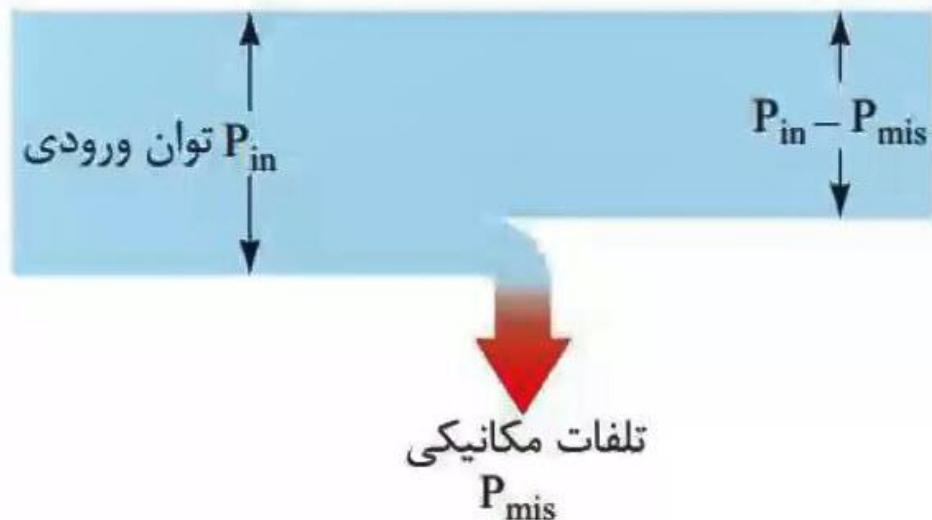

پخش توان و تلفات در ژنراتور جریان مستقیم

- همچنین بخشی دیگر از توان مکانیکی ورودی صرف تلفات فوکو و هیسترزیس

می‌شود.

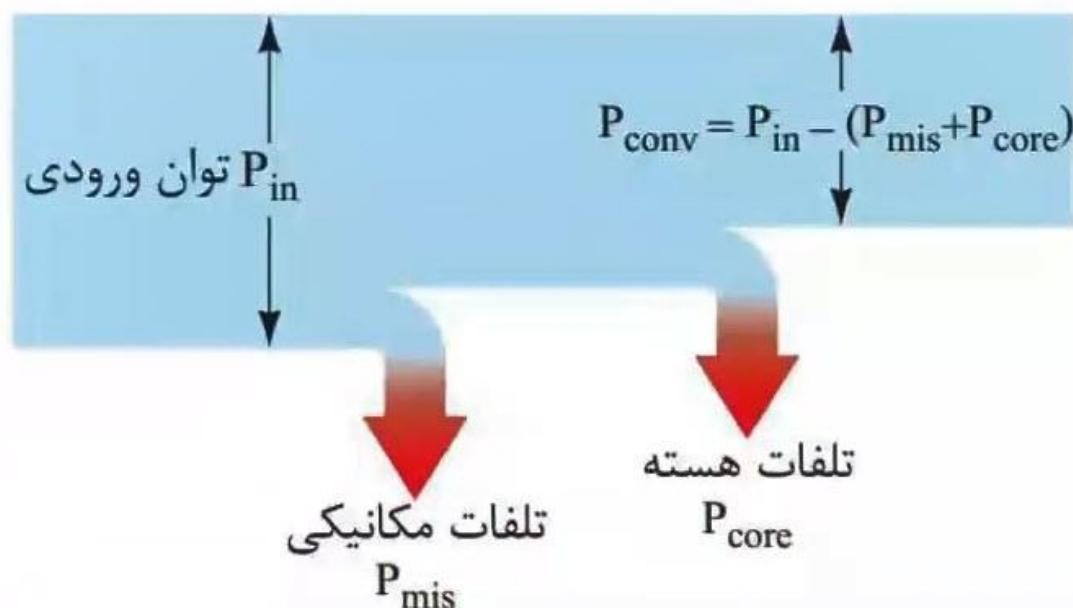

پخش توان و تلفات در ژنراتور جریان مستقیم

- توان تبدیل شده توانی است که در نهایت به توان الکتریکی تبدیل می‌شود.

$$P_{\text{conv}} = E_A \cdot I_A$$

در این رابطه:


توان تبدیل شده P_{conv}

E_A نیروی محرکه القایی آرمیچر [V]

I_A جریان آرمیچر [A]

بخش توان و تلفات در ژنراتور جریان مستقیم

- بخشی از توان الکتریکی صرف **تلفات مسی** می‌شود.
- تلفات مسی شامل تلفات مقاومت الکتریکی سیم پیچ‌های روتور و استاتور است.

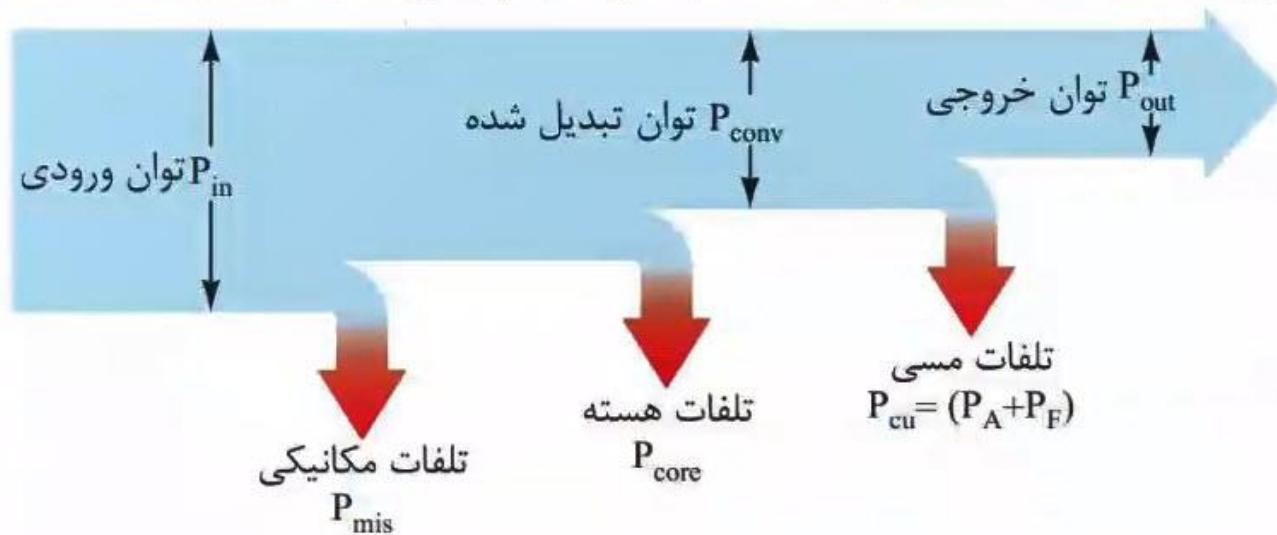

پخش توان و تلفات در ژنراتور جریان مستقیم

- توان خروجی در نهایت به **بار ژنراتور** تحویل داده می‌شود.

$$P_{\text{out}} = V_T \cdot I_L$$

که در این رابطه:

P_{out} توان خروجی [W]

V_T ولتاژ ترمینال‌های ژنراتور [V]

I_T جریان بار [A]

مثال

- توان ورودی یک ژنراتور ۲۵۰ ولت، برابر ۱۰ کیلووات است. اگر تلفات مکانیکی، هسته و مسی به ترتیب برابر ۲۰۰، ۵۰۰ و ۳۰۰ وات باشد، آنگاه جریان آرمیچر را محاسبه کنید.

$$\begin{aligned}P_{out} &= P_{in} - P_{magnet} - P_{core} - P_{loss} \\&= 10000 - 200 - 500 - 300 = 9000 \text{ W}\end{aligned}$$

$$P_{out} = V_T I_L = V_T I_A = 200 I_A = 9000 \Rightarrow \boxed{I_A = 45 A}$$

تلفات کل ژنراتور جریان مستقیم

- مجموع کل تلفات را تلفات کل می‌گویند.

$$\Delta P = P_{mis} + P_{core} + P_{cu}$$

$$\Delta P = P_{in} - P_{out} \quad EA \quad \omega$$

- مجموع تلفات مکانیکی و تلفات هسته تلفات ثابت می‌گویند. چرا؟

- تلفات مسی (تلفات مقاومت آرمیچر و تحریک) را تلفات متغیر می‌گویند. چرا؟

استلتر

$$P_{cu_A} = R_A I_A^2$$

بازده ژنراتور جریان مستقیم

- نسبت توان خروجی به ورودی را بازده می‌گویند.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\Delta P = P_{in} - P_{out} \Rightarrow P_{in} = P_{out} + \Delta P$$

$$0 < \eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \Delta P} < 1$$

مثال

- یک ژنراتور جریان مستقیم ۴ کیلو وات، ۲۰۰ ولت دارای بازده ۸۰ درصد است.
توان ورودی، تلفات کل و جریان بار را محاسبه کنید.

$$P_{out} = 4000 \text{ W}$$

$$V_T = 200 \text{ V}$$

$$P_{out} = V_T I_T \Rightarrow I_T = \frac{P_{out}}{V_T} = \frac{4000}{200} = 20 \text{ A}$$


$$\eta = 0.8 = \frac{P_{out}}{P_{in}} \Rightarrow P_{in} = \frac{P_{out}}{0.8} \Rightarrow P_{in} = \frac{4000}{0.8} = 5000 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{in} - P_{out} = 5000 - 4000 = 1000 \text{ W}$$

مدار معادل الکتریکی ژنراتور جریان مستقیم


- بصورت خلاصه ژنراتور جریان مستقیم شامل سیم پیچ تحریک و سیم پیچ آرمیچر است.

- برای نمایش ساده تر و تحلیل راحت تر از نمادهای مناسب برای اجزای مختلف استفاده می‌شود.

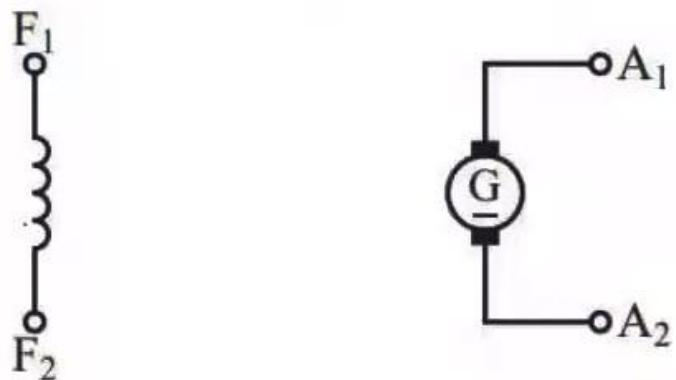

مدار معادل الکتریکی ژنراتور جریان مستقیم


- سیم پیچ تحریک، شامل یک سلف و مقاومت است.

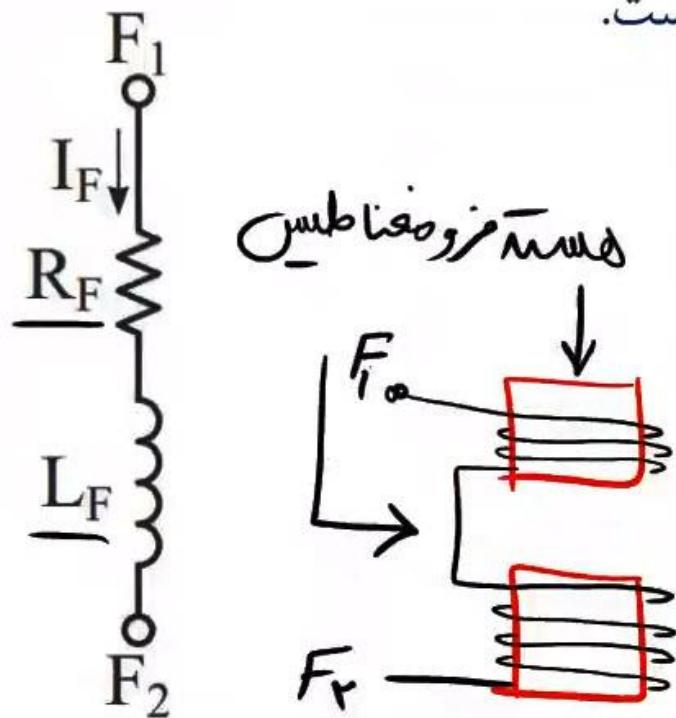

معادل مقاومت اهمی سیم پیچ تحریک R_F


ضریب خود القایی سیم پیچ تحریک L_F

جریان سیم پیچ تحریک I_F

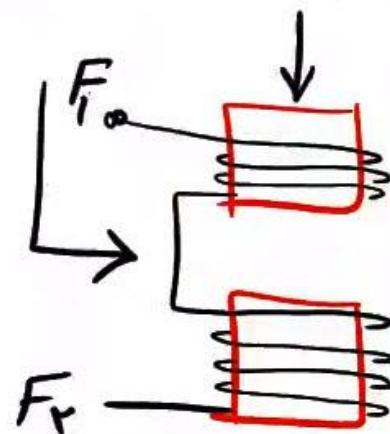

مدار معادل الکتریکی ژنراتور جریان مستقیم

- سیم پیچ آرمیچر نیز، شامل یک سلف و مقاومت و یک منبع تغذیه است.

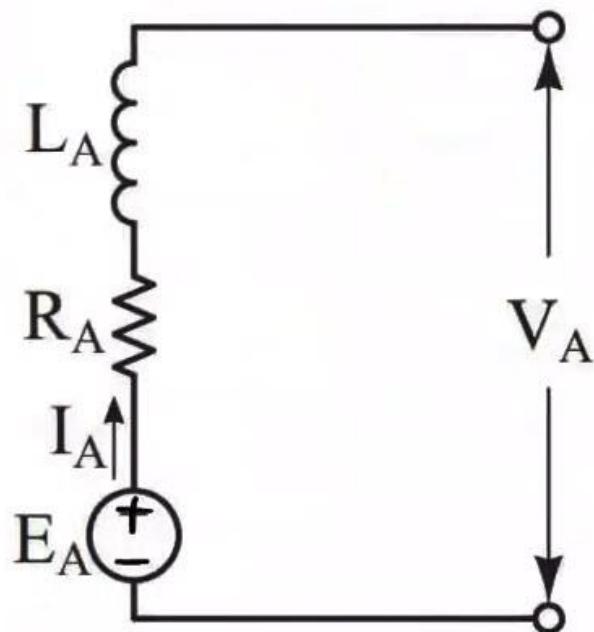

معادل نیروی محرکه القایی در سیم پیچ آرمیچر $[V]$

معادل مقاومت اهمی سیم پیچی آرمیچر $[\Omega]$

ضریب خود القایی سیم پیچی آرمیچر $[H]$

جریان سیم پیچی آرمیچر $[A]$

ولتاژ دو سر آرمیچر $[V]$


مثال

• یک ژنراتور DC توسط یک موتور دیزل با سرعت ۳۰۰۰ دور بر دقیقه راه اندازی می‌شود. مقاومت مدار تحریک ژنراتور برابر ۱۰۰ اهم و رابطه شار تحریک با جریان تحریک بصورت $\varphi = 0.1 I_F$ است. اگر سیم پیچ استاتور به منبع ۲۰۰ ولت و یک مقاومت ۱۲.۵ اهم به پایانه ژنراتور متصل گردد آنگاه جریان بار در حالت دائمی را محاسبه کنید.

$$K = 3.2 \text{ ۱/rad}$$

$$R_A = 7.5\Omega$$

$$\eta = ۳۰۰۰ RPM = ۵۰ RPS \quad R_F = 100 \Omega$$

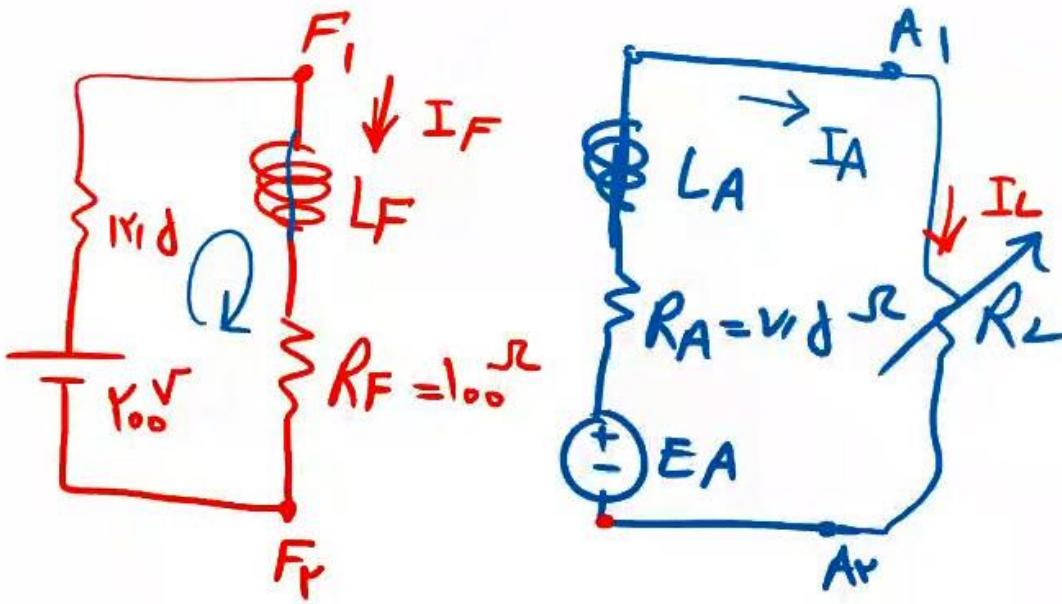

$$\text{if } R_L = V_00 \Omega \Rightarrow I_L = 1V_00 A$$

$$\text{if } R_L = 1.00 \Omega \Rightarrow I_L = 1A$$

$$E_A = K \varphi \omega = 1.9 \times 0.1 \times \left(\frac{1.00}{1.00 + 1.00} \right) \times 10000 \times \frac{1\pi}{90} = 1V \approx 1.4 V$$

$$E_A = (R_A + R_L) I_A \Rightarrow I_L = \frac{1V \approx 1.4}{R_L + 1.00} A$$